

点 検 総 括 表

1/2 ページ

所在施設名		中の島公園			管理番号	住 所	大阪府吹田市中の島町6番	
					4-4-1			
点検日	2024年2月17日					点検社	株式会社COMTAS	
点検者	[REDACTED]					確認者	[REDACTED]	
管理番号	製 品 名	機能判定			特 記 事 項		塗装判定	
		総合判定	使用	劣化 ハザード				
1	コンビネーション	B	可	B 2	※R6 撤去		b	
2	ジャングルジム①	C	可	B 3	※R6 撤去		b	
3	ジャングルジム②	B	可	B 2	※R6 撤去		b	
4	ジャングルジム③	B	可	B 2	※R6 撤去		b	
5	スライダー	B	可	B 2	※R6 補修		b	
6	4連ブランコ	D	不可	D 2	吊り部材が著しく摩耗している為、対策が必要です。 (使用禁止) ※チェーン取替済 R6再塗装		b	
7	プレイスカラブチャー①	B	可	B 2	※R6 撤去		a	
8	プレイスカラブチャー②	B	可	B 2	※R6 撤去		a	
9	プレイスカラブチャー③	B	可	B 2	※R6 撤去		a	
10	プレイスカラブチャー④	B	可	B 2	※R6 撤去		a	
11	プレイスカラブチャー⑤	B	可	B 2	※R6 撤去		a	
判定基準		総 合	A	健全であり、修繕の必要はない				
			B	軽微な異常があり、経過観察が必要				
			C	異常があり、修繕又は対策が必要				
			D	危険性の高い異常があり、緊急修繕が必要または、破棄し更新を検討				
		塗 装	a	再塗装の必要はない				
			b	部分的に錆、塗装剥離があり、部分的に塗装が必要				
			c	全体的に錆、塗装剥離が著しく、使用に支障をきたす。全体的に塗装が必要				

点 検 総 括 表										2/2 ページ
所在施設名		中の島公園			管理番号 4-4-1		住 所		大阪府吹田市中の島町6番	
点検日		2024年2月17日					点検社		株式会社COMTAS	
点検者		[Redacted]					確認者		[Redacted]	
管理番号		製 品 名		機能判定 総合判定 使用 劣化 ハザード			特 記 事 項			塗装判定
12		リンク		B 可		B 1	※R6 移設			b
13		リンク(アヒル)		B 可		B 1	※R6 移設			b
14		健康遊具(腹筋ベンチ)		B 可		B 1	※R6 撤去			b
15		健康遊具 (パラレルハンガー)		B 可		B 2	※R6 撤去			b
16		健康遊具(ツイスト)		B 可		B 1	※R6 撤去			b
17		動物ユニット(ひつじ)		B 可		B 1	※R6 撤去			b
18		動物ユニット(きりん)		B 可		B 2	※R6 撤去			b
19		砂場		B 可		B 2				
判定基準		総 合	A		健全であり、修繕の必要はない					
			B		軽微な異常があり、経過観察が必要					
			C		異常があり、修繕又は対策が必要					
			D		危険性の高い異常があり、緊急修繕が必要または、破棄し更新を検討					
		塗 装	a		再塗装の必要はない					
			b		部分的に錆、塗装剥離があり、部分的に塗装が必要					
			c		全体的に錆、塗装剥離が著しく、使用に支障をきたす。全体的に塗装が必要					

スライダー定期点検表

管理番号 5

製品名	スライダー	所 在 施設名	中の島公園	住所	大阪府吹田市中の島町6番
点検社	株式会社COMTAS	点検日	2024/2/17		
点検者		確認者			
メーカー	不明	構造部材	コンクリート	鉄	
SPシール	無	落下高さ	-	消耗部材	
対象年齢シール	無	対象年齢	表記無し		

使用	可	総合判定	B	A: 健全であり、修繕の必要はない B: 部分的に異常があり、経過観察が必要。(使用可) C: 重要な箇所に部分的な異常があり、部分修繕が必要(使用不可、場合により使用可) D: 最重要部材等に異常があり、大規模な修繕または破棄し更新が必要(使用不可)
ハザード	2	0: 障害をもたらす物的ハザードがない状態 1: 軽度の障害をもたらすハザードがある状態 2: 重大ではあるが障害が恒久的ではないハザードがある状態 3: 生命に危険があるか、あるいは重度の恒久的な障害をもたらすハザードがある状態		
劣化判定	B	A: 健全な状態が保たれています。 B: 軽微な劣化がある状態 C: 修繕の必要な劣化がある状態 D: 緊急修繕が必要な劣化がある状態		
塗装判定	b	a: 健全な状態が保たれています。 b: 部分的に塗装剥離、錆があり、部分塗装が必要な状態 c: 全体的に塗装剥離、錆があり、再塗装が必要な状態		

特記事項	
------	--

			点 検 項 目	点検器具	判定	写真No.	備考
劣化	構造部材	登行部	腐食がないか(地際部附近)(全数点検)	目視打診	A		
			腐食がないか(ササラ・手すり)	目視打診	B	2. 3 4	発錆 腐食
			腐食がないか(踏板)	目視打診	B	5 7	塗装剥離 発錆
			ぐらつきがないか	揺診	A		
			破損など	目視	B	6. 8 9	変形 チェーン撤去
		出発部(踊り場)	腐食がないか(床板)	目視打診	A		
			腐食がないか(手すり)	目視打診	B	10. 11	発錆
			ぐらつきがないか	揺診	B	12	ぐらつき
			破損など	目視	A		
		支柱	腐食がないか(地際部附近)(全数点検)	目視打診	A		
			腐食がないか(地際部附近以外)(全数点検)	目視打診	A		
			ぐらつきがないか	揺診	A		
			破損など	目視	A		
	消耗部材	滑降部	腐食がないか(地際部付近)(全数点検)	目視打診	A		
			腐食がないか(滑降面・側面)(全数点検)	目視打診	A		
			摩耗がないか(滑降面・側面)	目視	A		
			破損など	目視	B	13~15 16~20	破損 亀裂
		基礎部	ぐらつきがないか(全数点検)	揺診	A		
			破損など	目視	A		
			その他作業1	ボルト類増し締め			
			その他作業2	グリス注入			
			その他作業3	保護テープ等応急処置			
			その他作業4	使用禁止処置			

一方向ブランコ・柵定期点検表

管理番号 6

製品名	4連ブランコ	所 在 施設名	中の島公園	住所	大阪府吹田市中の島町6番
点検社	株式会社COMTAS	点検日	2024/2/17		
点検者		確認者			
メーカー	不明	構造部材	鉄		
SPシール	無	落下高さ	2300mm	消耗部材	チェーン 吊り金具 着座側金具
対象年齢シール	無	対象年齢	表記無し		

使用	可	総合判定	D	A: 健全であり、修繕の必要はない B: 部分的に異常があり、経過観察が必要。(使用可) C: 重要な箇所に部分的な異常があり、部分修繕が必要(使用不可、場合により使用可) D: 最重要部材等に異常があり、大規模な修繕または破棄し更新が必要(使用不可)
ハザード	2			0: 障害をもたらす物的ハザードがない状態 1: 軽度の障害をもたらすハザードがある状態 2: 重大ではあるが障害が恒久的ではないハザードがある状態 3: 生命に危険があるか、あるいは重度の恒久的な障害をもたらすハザードがある状態
劣化判定	D			A: 健全な状態が保たれています。 B: 軽微な劣化がある状態 C: 修繕の必要な劣化がある状態 D: 緊急修繕が必要な劣化がある状態
塗装判定	b			a: 健全な状態が保たれています。 b: 部分的に塗装剥離、錆があり、部分塗装が必要な状態 c: 全体的に塗装剥離、錆があり、再塗装が必要な状態

特記事項 吊り部材が著しく摩耗している為、対策が必要です。(使用禁止)

			点 検 項 目	点検器具	判定	写真No.	備考
劣化	構造部材	支柱部	腐食がないか(地際部附近) (全数点検)	目視打診	A		
			腐食がないか(地際部附近以外)	目視打診	B	2 3	塗装剥離 発錆
			ぐらつきがないか	揺診	B	4	ぐらつき
			破損など	目視	A		
		梁部	腐食がないか(金具附近)	目視打診	B	5. 6	塗装剥離
			腐食がないか(金具附近以外)	目視打診	B	7	塗装剥離
			破損など	目視	A		
		継手金具	腐食がないか	目視	A		
			ボルトの緩みがないか	打診触診	A		
			破損・割れ	目視	A		
	消耗部材	吊り金具	腐食がないか(全数点検)	目視	B	8. 9. 10	発錆. 腐食
			回転不良がないか	触診聴診	A		
			ボルトの緩みがないか	打診触診	A		
			磨耗 初期太さ/現在太さ	ノギス	A		
			破損など	目視	A		
		吊り部材	ねじれ(全数点検)	目視	A		
			腐食がないか	目視	B	11	発錆
			磨耗 初期太さ/現在太さ	ノギス	D	12. 13. 14	摩耗47%
			破損など	目視	A		
		着座部	磨耗・腐食(全数点検)	目視	B	15	腐食
			破損など	目視	A		
		基礎部	ぐらつきがないか(全数点検)	揺診	A		
			破損など	目視	A		
	緩衝材	安全マット	磨耗	目視	A		

			点 検 項 目	点検器具	判定	写真No.	備考
	境界柵	支柱部	破損など	目視	A		
			腐食がないか（地際部附近）（全数点検）	目視打診	A		
			腐食がないか（地際部附近以外）	目視打診	B	16	腐食
			ぐらつきがないか	揺診	A		
		横架材	破損など	目視	A		
			腐食がないか（金具附近）（全数点検）	目視打診	A		
			腐食がないか（金具附近以外）	目視打診	B	17. 18	腐食
			破損など	目視	A		
		継手金具	腐食がないか（全数点検）	目視	A		
			ボルトの緩みがないか	触診	A		
			破損・割れ	目視	A		
			その他作業1	ボルト類増し締め			済み
			その他作業2	グリス注入			済み
			その他作業3	保護テープ等応急処置			
			その他作業4	使用禁止処置		19	使用禁止

リンク遊具定期点検表

管理番号 12

製品名	リンク(アシカ)	所 在 施設名	中の島公園	住所	大阪府吹田市中の島町6番
点検社	株式会社COMTAS	点検日	2024/2/17		
点検者		確認者			
メーカー	タカオ株式会社	構造部材	FRP	鉄	
SPシール	有	落下高さ	490mm	消耗部材	支点部
対象年齢シール	有	対象年齢	3～6歳		

使用	可	総合判定	B	A: 健全であり、修繕の必要はない B: 部分的に異常があり、経過観察が必要。(使用可) C: 重要な箇所に部分的な異常があり、部分修繕が必要(使用不可、場合により使用可) D: 最重要部材等に異常があり、大規模な修繕または破棄し更新が必要(使用不可)
ハザード	1			0: 障害をもたらす物的ハザードがない状態 1: 軽度の障害をもたらすハザードがある状態 2: 重大ではあるが障害が恒久的ではないハザードがある状態 3: 生命に危険があるか、あるいは重度の恒久的な障害をもたらすハザードがある状態
劣化判定	B			A: 健全な状態が保たれています。 B: 軽微な劣化がある状態 C: 修繕の必要な劣化がある状態 D: 緊急修繕が必要な劣化がある状態
塗装判定	b			a: 健全な状態が保たれています。 b: 部分的に塗装剥離、錆があり、部分塗装が必要な状態 c: 全体的に塗装剥離、錆があり、再塗装が必要な状態

特記事項	
------	--

		点 検 項 目	点検器具	判定	写真No.	備考
劣化	支柱部	腐食がないか	目視打診	A		
		ボルトの緩みがないか (全数点検)	打診触診	A		
		ぐらつきがないか	揺診	A		
		破損など	目視	A		
	支点部	腐食がないか	目視打診	A		
		ぐらつきがないか	揺診	A		
		破損など	聴診	A		
	上物部	摩耗・腐食がないか	目視打診	A		
		ボルトの緩みがないか (全数点検)	打診触診	A		
		ぐらつきがないか	揺診	A		
		破損など	目視	B	4.5 6	破損 塗装剥離
	基礎部	ぐらつきがないか (全数点検)	揺診	A		
		破損など	目視	A		
		その他作業1	ボルト類増し締め			
		その他作業2	グリス注入			済み
		その他作業3	保護テープ等応急処置			
		その他作業4	使用禁止処置			

リンク遊具定期点検表

管理番号 13

製品名	リンク (アヒル)	所 在 施設名	中の島公園	住所	大阪府吹田市中の島町6番		
点検社	株式会社COMTAS			点検日	2024/2/17		
点検者				確認者			
メーカー	タカオ株式会社			構造部材	FRP	鉄	
SPシール	有	落下高さ	510mm	消耗部材	支点部		
対象年齢シール	有	対象年齢	3～6歳				
使用	可	総合判定	B	A: 健全であり、修繕の必要はない B: 部分的に異常があり、経過観察が必要。(使用可) C: 重要な箇所に部分的な異常があり、部分修繕が必要(使用不可、場合により使用可) D: 最重要部材等に異常があり、大規模な修繕または破棄し更新が必要(使用不可)			
ハザード	1	0: 障害をもたらす物的ハザードがない状態 1: 軽度の障害をもたらすハザードがある状態 2: 重大ではあるが障害が恒久的ではないハザードがある状態 3: 生命に危険があるか、あるいは重度の恒久的な障害をもたらすハザードがある状態					
劣化判定	B	A: 健全な状態が保たれています。 B: 軽微な劣化がある状態 C: 修繕の必要な劣化がある状態 D: 緊急修繕が必要な劣化がある状態					
塗装判定	b	a: 健全な状態が保たれています。 b: 部分的に塗装剥離、錆があり、部分塗装が必要な状態 c: 全体的に塗装剥離、錆があり、再塗装が必要な状態					
特記事項							
		点 検 項 目		点検器具	判定	写真No.	備考
劣化		支柱部	腐食がないか	目視打診	A		
			ボルトの緩みがないか (全数点検)	打診触診	A		
			ぐらつきがないか	揺診	A		
			破損など	目視	A		
		支点部	腐食がないか	目視打診	A		
			ぐらつきがないか	揺診	A		
			破損など	聴診	A		
		上物部	摩耗・腐食がないか	目視打診	B		
			ボルトの緩みがないか (全数点検)	打診触診	A		
			ぐらつきがないか	揺診	A		
破損など	目視		B	4 5.6	塗装剥離 亀裂、キズ		
基礎部	ぐらつきがないか (全数点検)	揺診	A				
	破損など	目視	A				
			その他作業1	ボルト類増し締め			
			その他作業2	グリス注入			済み
			その他作業3	保護テープ等応急処置			
			その他作業4	使用禁止処置			

サンドピット型砂場定期点検表

管理番号 19

製品名	砂場	所 在 施設名	中の島公園	住所	大阪府吹田市中の島町6番
点検社	株式会社COMTAS	点検日	2024/2/17		
点検者		確認者			
メーカー	不明	構造部材	コンクリート		
SPシール	無	落下高さ	0mm	消耗部材	
対象年齢シール	無	対象年齢	表記無し		

使用	可	総合判定	B	A: 健全であり、修繕の必要はない B: 部分的に異常があり、経過観察が必要。(使用可) C: 重要な箇所に部分的な異常があり、部分修繕が必要(使用不可、場合により使用可) D: 最重要部材等に異常があり、大規模な修繕または破棄し更新が必要(使用不可)
ハザード	2	0: 障害をもたらす物的ハザードがない状態 1: 軽度の障害をもたらすハザードがある状態 2: 重大ではあるが障害が恒久的ではないハザードがある状態 3: 生命に危険があるか、あるいは重度の恒久的な障害をもたらすハザードがある状態		
劣化判定	B	A: 健全な状態が保たれています。 B: 軽微な劣化がある状態 C: 修繕の必要な劣化がある状態 D: 緊急修繕が必要な劣化がある状態		
塗装判定		a: 健全な状態が保たれています。 b: 部分的に塗装剥離、錆があり、部分塗装が必要な状態 c: 全体的に塗装剥離、錆があり、再塗装が必要な状態		

特記事項	
------	--

			点 検 項 目	点検器具	判定	写真No.	備考
劣化	構造部材	砂場枠	腐食・腐朽がないか	目視	A		
			ぐらつきがないか	揺診	A		
			破損など	目視	B	2 3~7	落書き 破損
	消耗部材	砂	動物の糞や異物が混入していないか	目視	B	8	枯葉等混入
			水はけはよい	目視	A		
			砂は砂場枠上端までであるか	メジャー	B	9	-130mm
			砂はかたくなっていないか	触診	B	10	硬い
	構造部材	砂場ネット	破損・やぶれがないか	目視	-		
			腐食・腐朽がないか	目視打診	-		
			破損など	目視	-		
			その他作業1	ボルト類増し締め			
			その他作業2	グリス注入			
			その他作業3	保護テープ等応急処置			
			その他作業4	使用禁止処置			

点検写真台帳(全景)			管理番号 4-4-1
所 在 施設名	中の島公園	住 所	大阪府吹田市中の島町6番
		点検日	2024年2月17日
園名板  園内全景 			

点検写真台帳

所在施設名	4-4-1	中の島公園	エリア	大阪府吹田市	点検日	2024年2月17日
製品名	5	スライダー	総合 B	ハザード 2	劣化 B	1/4ページ

写真No.	全景	判定
1		



写真No.	登行部(ササラ・手すり)	劣化	判定
2	発錆		B



写真No.	登行部(ササラ・手すり)	劣化	判定
3	発錆		B



写真No.	登行部(ササラ・手すり)	劣化	判定
4	腐食		B



写真No.	登行部(踏板)	劣化	判定
5	塗装剥離		B



写真No.	登行部(踏板)	劣化	判定
6	変形		B



点検写真台帳

所在施設名	4-4-1	中の島公園	エリア		大阪府吹田市	点検日	2024年2月17日
製品名	5	スライダー	総合 B	ハザード	劣化 B		2/4ページ

写真No.	登行部(踏板)	劣化	判定
7	発錆		B



写真No.	登行部(踏板)	劣化	判定
8	変形		B



写真No.	登行部	劣化	判定
9	チェーン撤去		-



写真No.	出発部(踊り場. 手すり)	劣化	判定
10	発錆		B



写真No.	出発部(踊り場. 手すり)	劣化	判定
11	発錆		B



写真No.	出発部(踊り場. 手すり)	劣化	判定
12	ぐらつき		B




点検写真台帳

所在施設名	4-4-1	中の島公園	エリア		大阪府吹田市	点検日	2024年2月17日
製品名	5	スライダー	総合	ハザード	劣化		3/4ページ
			B	2	B		

写真No.	滑降部(滑降面・側面)	劣化	判定
13	破損		B



写真No.	滑降部(滑降面・側面)	劣化	判定
14	破損		B

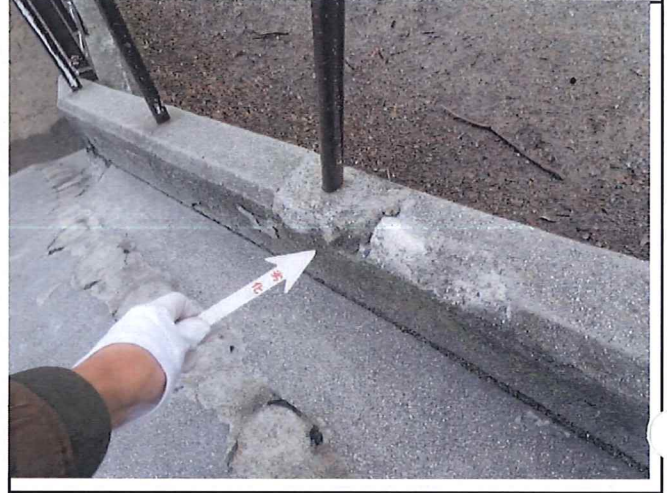

写真No.	滑降部(滑降面・側面)	劣化	判定
15	破損		B




写真No.	滑降部(滑降面・側面)	劣化	判定
16	亀裂		B



写真No.	滑降部(滑降面・側面)	劣化	判定
17	亀裂		B



写真No.	滑降部(滑降面・側面)	劣化	判定
18	亀裂		B

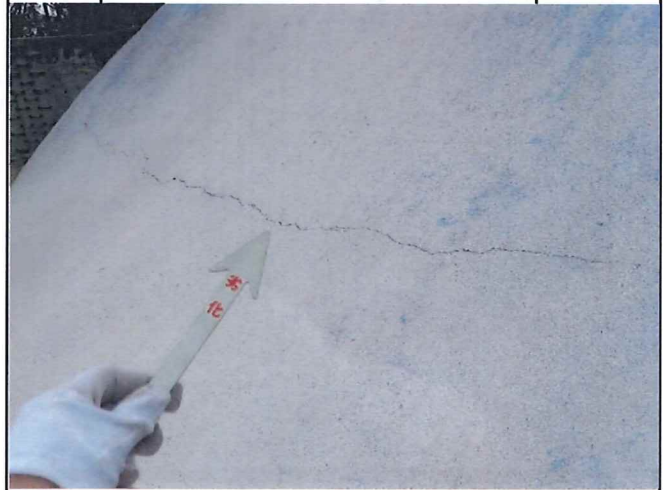


点検写真台帳

所在施設名	4-4-1	中の島公園	エリア		大阪府吹田市	点検日	2024年2月17日
製品名	5	スライダー	総合	ハザード	劣化		4/4ページ
			B	2	B		


写真No.	滑降部(滑降面・側面)	劣化	判定
19	亀裂		B



写真No.			判定

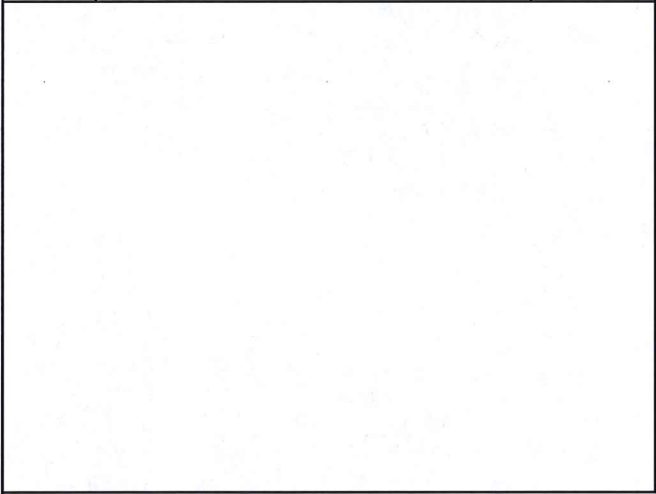


写真No.			判定

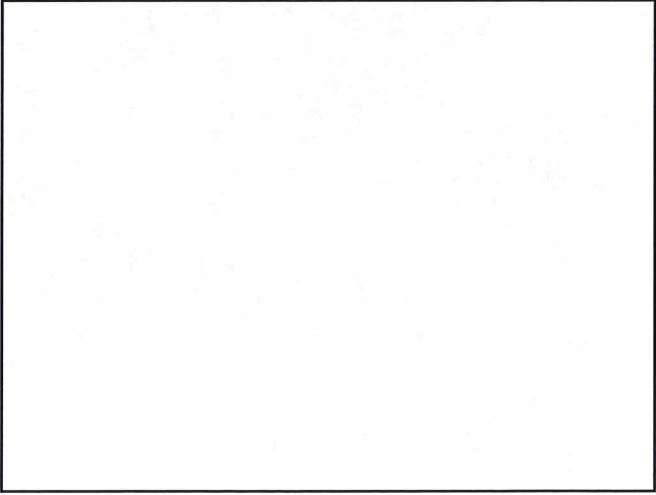


写真No.	滑降部(滑降面・側面)	劣化	判定
20	亀裂		



写真No.			判定

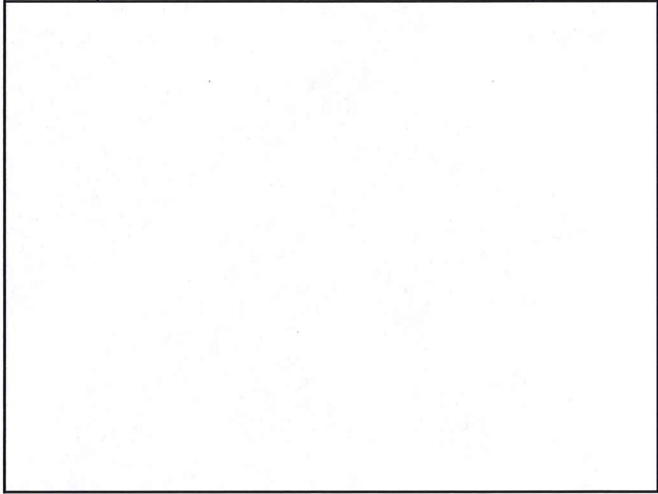

写真No.			判定

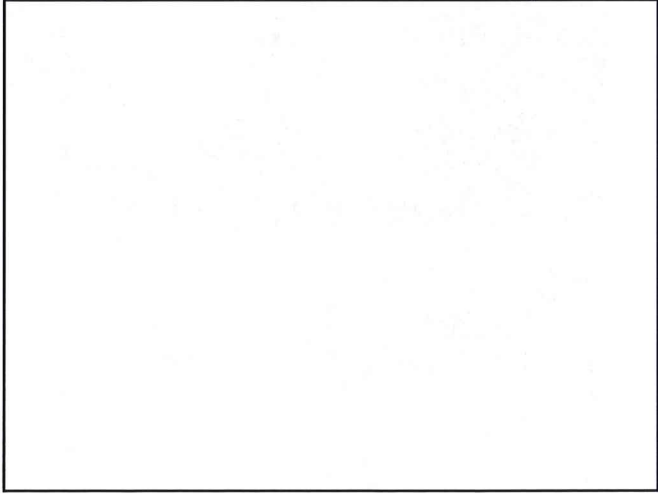

点検写真台帳

所在施設名	4-4-1	中の島公園	エリア		大阪府吹田市	点検日	2024年2月17日
製品名	6	4連ブランコ	総合	ハザード	劣化		1/4ページ
			D	2	D		

写真No.	全景	判定
1		—



写真No.	支柱部 (地際部附近以外)	劣化	判定
2	塗装剥離		B



写真No.	支柱部 (地際部附近以外)	劣化	判定
3	発錆		B



写真No.	支柱部	劣化	判定
4	ぐらつき		B



写真No.	梁部 (金具附近)	劣化	判定
5	塗装剥離		B



写真No.	梁部 (金具附近)	劣化	判定
6	塗装剥離		B



点検写真台帳

所在施設名	4-4-1	中の島公園	エリア		大阪府吹田市	点検日	2024年2月17日
製品名	6	4連ブランコ	総合	ハザード	劣化		2/4ページ
			D	2	D		

写真No.	梁部(金具附近以外)	劣化	判定
7	塗装剥離		B



写真No.	吊り金具	劣化	判定
8	発錆		B



写真No.	吊り金具	劣化	判定
9	腐食		B



写真No.	吊り金具	劣化	判定
10	発錆		B



写真No.	吊り部材	劣化	判定
11	発錆		B



写真No.	吊り部材	劣化	判定
12	摩耗率47%		D



点検写真台帳

所在施設名	4-4-1	中の島公園	エリア		大阪府吹田市	点検日	2024年2月17日
製品名	6	4連ブランコ	総合	ハザード	劣化		3/4ページ
			D	2	D		

写真No.	吊り部材	劣化	判定
13	エンドリング測定 現在太さ4.6mm/初期太さ8.7mm		D



写真No.	着座部	劣化	判定
14	エンドリング測定 現在太さ4.6mm/初期太さ8.7mm		D



写真No.	境界柵(支柱部, 地際附近以外)	劣化	判定
15	腐食		B



写真No.	境界柵(横架材, 金具附近以外)	劣化	判定
16	腐食		B



写真No.	境界柵(横架材, 金具附近以外)	劣化	判定
17	腐食		B



写真No.	境界柵(横架材, 金具附近以外)	劣化	判定
18	腐食		18




点検写真台帳

所在施設名	4-4-1	中の島公園	エリア		大阪府吹田市	点検日	2024年2月17日
製品名	6	4連ブランコ	総合	ハザード	劣化		4/4ページ
			D	2	D		


写真No.		判定
19	使用禁止処置	—




写真No.		判定

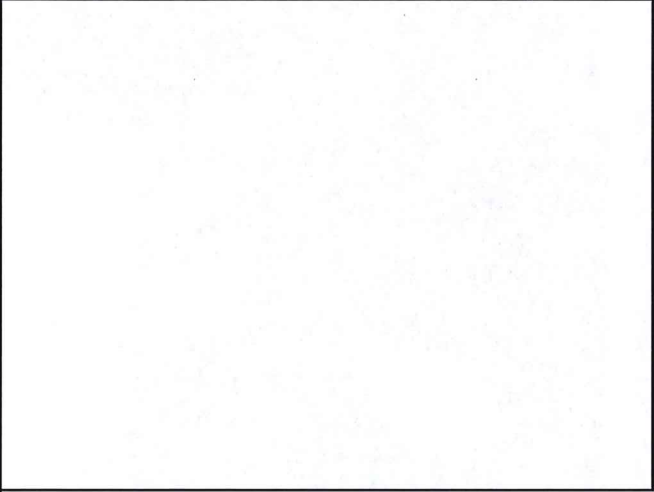


写真No.		判定

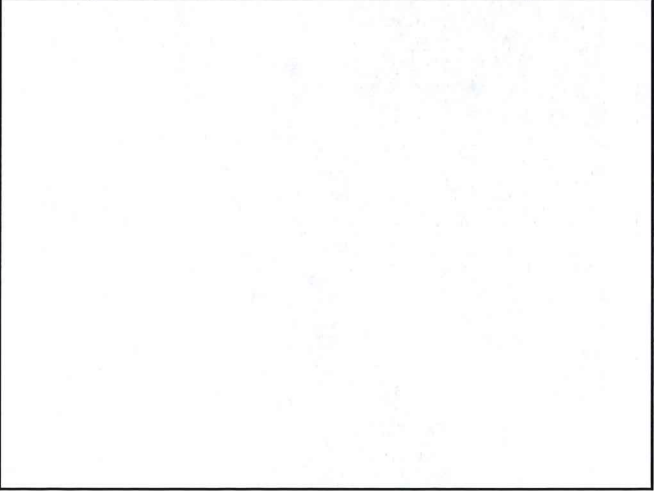


写真No.		判定

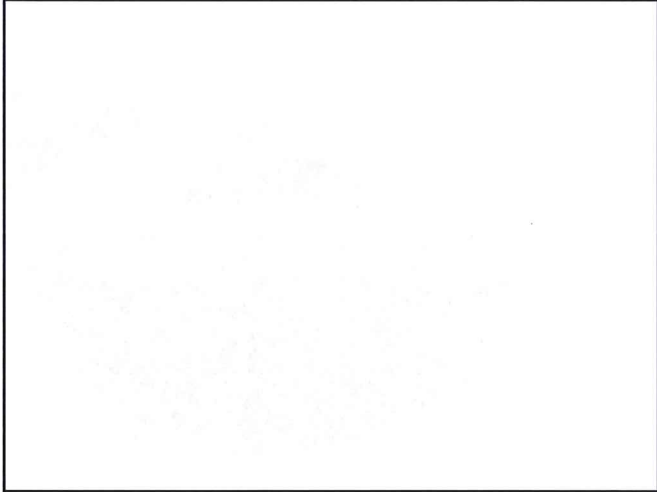

写真No.		判定

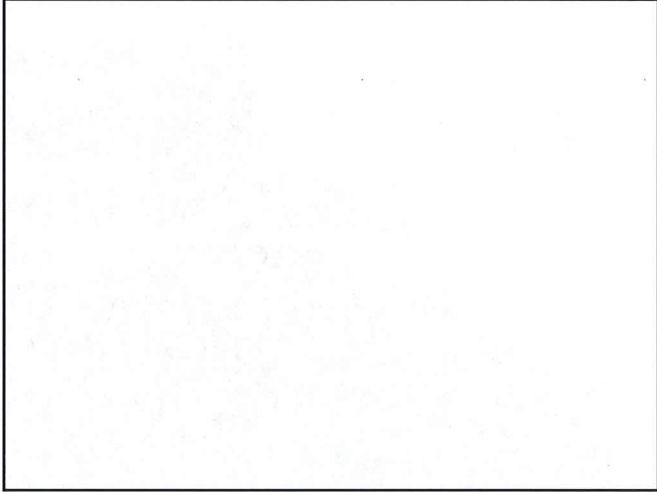

写真No.		判定

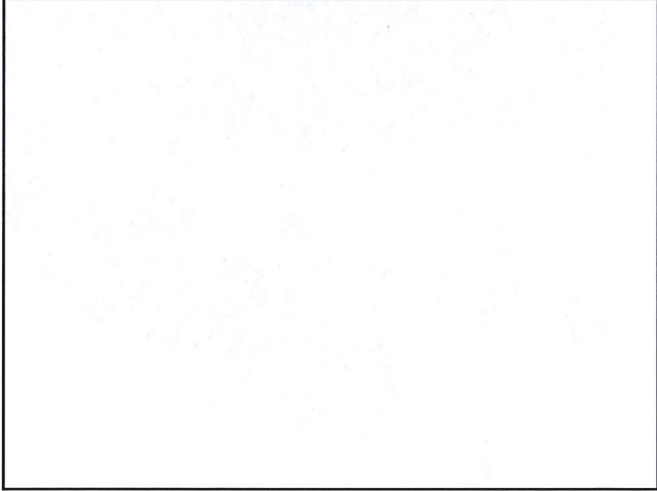

点検写真台帳

所在施設名	4-4-1	中の島公園	エリア		大阪府吹田市	点検日	2024年2月17日
製品名	12	リンク（アシカ）	総合	ハザード	劣化		1/1ページ
			B	1	B		

写真No.	全景	判定
1		—



写真No.	劣化	判定
2	SPシール	—



写真No.	落下高さ	劣化	判定
3	490mm		—



写真No.	上物部	劣化	判定
4	破損		B



写真No.	上物部	劣化	判定
5	破損		B



写真No.	上物部	劣化	判定
6	塗装剥離		B



点検写真台帳

所在施設名	4-4-1	中の島公園	エリア		大阪府吹田市	点検日	2024年2月17日
製品名	13	リンク (アヒル)	総合	ハザード	劣化		1/1ページ
			B	1	B		

写真No.		全景	判定
1			—




写真No.			判定
2	SPシール		—



写真No.	落下高さ	劣化	判定
3	510mm		—



写真No.	上物部	劣化	判定
4	塗装剥離		B

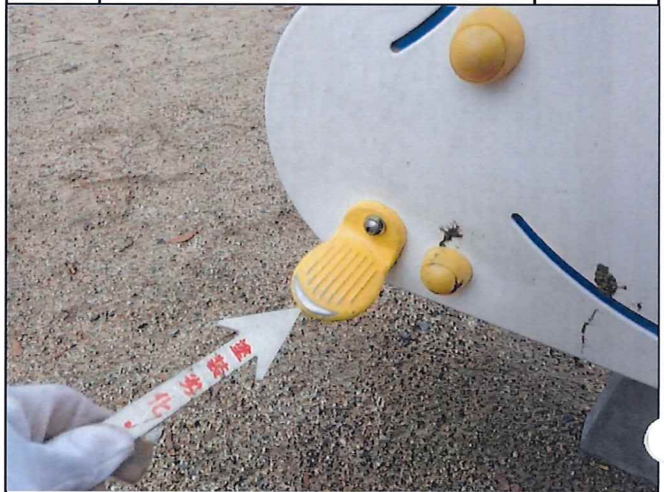

写真No.	上物部	劣化	判定
5	破損		B



写真No.	上物部	劣化	判定
6	キズ		B



点検写真台帳

所在施設名	4-4-1	中の島公園	エリア		大阪府吹田市	点検日	2024年2月17日
製品名	19	砂場	総合	ハザード	劣化		1/2ページ
			B	2	B		

写真No.		全景	判定
1			—



写真No.	砂場枠	劣化	判定
2	落書き		B



写真No.	砂場枠	劣化	判定
3	破損		B



写真No.	砂場枠	劣化	判定
4	破損		B



写真No.	砂場枠	劣化	判定
5	破損		B



写真No.	砂場枠	劣化	判定
6	破損		B



点検写真台帳

所在施設名	4-4-1	中の島公園	エリア		大阪府吹田市	点検日	2024年2月17日
製品名	19	砂場	総合	ハザード	劣化		2/2ページ
			B		B		

写真No.	砂場枠	劣化	判定
7	破損		B



写真No.	砂	劣化	判定
8	枯葉等混入		B



写真No.	砂	劣化	判定
9	減少-130mm		B



写真No.	砂	劣化	判定
10	硬い		B



写真No.			判定
11			



写真No.			判定

